


Installation Guide / Guía de instalación

for Oberon Model 1020-00-RAB-PMK & 1020-C-RAB-PMK

para Modelo Oberon 1020-00-RAB-PMK & 1020-C-RAB-PMK



Mounting Solutions for WiFi Access Points

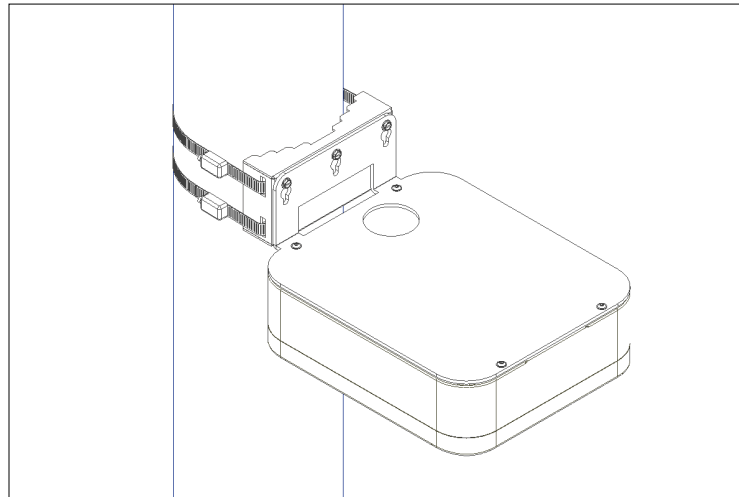

1020-00-RAB-PMK and 1020-C-RAB-PMK are compact indoor/outdoor NEMA 4 enclosures that protect APs in challenging environments, and mounts the equipment in a horizontal orientation to achieve best wireless coverage. This rugged polycarbonate enclosure protects the AP from weather, pressure spray, spilling liquids, dust, and impacts, and is transparent to wireless signals so APs with body-integrated antennas or small detachable antennas may be protected. This plastic is paintable for more effective concealment.

Los modelos 1020-00-RAB-PMK y 1020-C-RAB-PMK son cubiertas compactas para interior/exterior NEMA 4 que protegen los puntos de acceso (AP, por sus siglas en inglés) en entornos difíciles y se instalan en equipos con orientación horizontal para lograr la mejor cobertura inalámbrica. Esta cubierta de policarbonato resistente protege el punto de acceso del clima, aerosoles a presión, líquidos derramados, polvo e impactos, y es transparente a señales inalámbricas para que los puntos de acceso estén protegidos con antenas integradas en el cuerpo o pequeñas antenas desmontables. Este plástico puede pintarse para ocultarlo de manera más efectiva.

Thank you for choosing Oberon. / Gracias por elegir Oberon.

Instructions are for typical install conditions. Instructions may not be correct for all installations due to building design, construction materials or methods used and/or building or site conditions. Consult a contractor or architect for recommendations. For product questions call (+1) 877-867-2312.

Las instrucciones son para condiciones típicas de instalación. Las instrucciones pueden no ser correctas para todas las instalaciones según el diseño del edificio, materiales de construcción o métodos utilizados, o condiciones del edificio o del lugar. Consulte a un contratista o arquitecto para obtener recomendaciones. Si tiene preguntas con respecto al producto, llame al (+1) 877-867-2312.

WARNING / ADVERTENCIA

Follow manufacturer's instructions for hand or power tools. Always use safety glasses. Failure to do so may result in injury and/or product damage.

Siga las instrucciones del fabricante para herramientas manuales o eléctricas. Utilice siempre gafas de seguridad. Si no lo hace, podría producirse lesiones y / o daños al producto.

WARNING / ADVERTENCIA

Use caution when working at elevated heights. Follow manufacturer's instructions for ladders and/or scaffolding. Failure to do so may result in injury or death.

Tenga cuidado al trabajar a alturas elevadas y alrededor de las aberturas de la unidad. Siga las instrucciones del fabricante para ladders y / o andamios. Si no lo hace, podría causar lesiones o la muerte.

Parts Included / Partes Incluidas

- (1) Enclosure / Recinto
- (1) T-Bar Bracket / Soporte de barra en T
- (4) M4 x 20 mm Captive Phillips Lid Screws / Tornillos de tapa Phillips cautivos M4 x 20 mm
- (4) M4 x 20 mm Captive Torx Lid Screws / Tornillos de tapa Torx cautivos M4 x 20 mm
- (4) #6 x 5/16" Pan Head Thread-Forming Screws for Plastic / Tornillos #6 x 5/16" con cabeza plana y rosca para plástico
- (4) #6 x 5/16" Flat Head Thread-Forming Screws for Plastic / Tornillos #6 x 5/16" de cabeza plana para roscar para plástico
- (4) Cushioning Washers / Arandelas de amortiguación
- (1) Right Angle Bracket / Soporte de ángulo recto
- (4) M4 x 12 mm Button Head Socket Cap Screws / Tornillos de cabeza hueca M4 x 12 mm
- (1) Pole Mount Bracket / Soporte de montaje en poste
- (2) 5-5/8" to 8-1/2" Worm-Drive Clamps / Abrazaderas de tornillo sin fin de 5-5/8" a 8-1/2"
- (3) #10 x 3/8" Slotted Hex Head Screws / Tornillos de cabeza hexagonal ranurada #10 x 3/8"

Tools Needed / Herramientas necesarias

- Phillips Head Screwdriver / Destornillador Phillips
- Torx T20 Screwdriver / Destornillador Torx T20
- Screw Gun or Drill / Pistola de tornillo o taladro

Estimated Installation Time: **25m**
Tiempo Estimado de Instalación: **25m**

Important Information for Model 1020 / Información importante sobre la instalación del modelo 1020

1. Always consider potential hazards to others around you.
 2. During installation, use warning signs, etc.
 3. Be sure to securely fasten the enclosure to prevent it from becoming dislodged.
-
1. Considere siempre el peligro potencial para quienes lo rodean.
 2. Durante la instalación, utilice las señales de advertencia y demás señales.
 3. Asegúrese de sujetar firmemente el gabinete para evitar que se desprenda.

Important Note / Nota Importante

- 1) When installed in enclosure, operating temperature range of the Access Point should be de-rated (lowered) by the amount shown in the specification sheet
 - 2) The operating temperature de-rating does not include solar loading on the enclosure. Oberon's NEMA 4 products are white or light grey to reduce heating caused by solar loading, however, enclosures mounted in direct sun may get very warm. Painting the enclosures a dark color will increase solar heating. Mount enclosure out of direct sun when possible, to reduce solar loading.
 - 3) Cable ingress/egress openings in enclosures must be properly sealed to preserve NEMA 4 rating. If cable openings are not sealed water-tight, the enclosure is no longer a NEMA 4 enclosure
- 1) Cuando se instala en un gabinete, el rango de temperatura de operación del punto de acceso debe reducirse (reducirse) en la cantidad que se muestra en la hoja de especificaciones
 - 2) La disminución de la temperatura de funcionamiento no incluye la carga solar en el gabinete. Los productos NEMA 4 de Oberon son de color blanco o gris claro para reducir el calentamiento causado por la carga solar, sin embargo, los gabinetes montados bajo el sol directo pueden calentarse mucho. Pintar los recintos de un color oscuro aumentará el calentamiento solar. Monte la carcasa fuera del sol directo cuando sea posible, para reducir la carga solar.
 - 3) Las aberturas de entrada / salida de cables en recintos deben sellarse adecuadamente para preservar la clasificación NEMA 4. Si las aberturas del cable no están selladas a prueba de agua, el gabinete ya no es un gabinete NEMA 4

Important code and installation information. / Información importante sobre normas e instalación.

Read guide from beginning to end before beginning installation. Read all warnings and cautions before beginning unit installation. Check with your local building code official to identify and confirm compliance with local building code requirements. This installation guide covers installing your Model 1020 in a typical environment. The appropriate method for your installation may vary based on building design, application, and industry practices.

Lea la guía de principio a fin antes de comenzar la instalación. Lea todas las advertencias y precauciones antes de comenzar la instalación de la unidad. Verifique con un oficial de código edilicio de su localidad para identificar y confirmar el cumplimiento con los requisitos locales del código de edificación. Esta guía de instalación cubre la instalación del Modelo 1020 en un entorno adecuado. El método apropiado para la instalación puede variar según el diseño del edificio, la aplicación y las prácticas de la industria.

Installation Guide / Guía de instalación

for Oberon Model 1020-00-RAB-PMK & 1020-C-RAB-PMK

para Modelo Oberon 1020-00-RAB-PMK & 1020-C-RAB-PMK



Mounting Solutions for WiFi Access Points

*****NOTE:** The AP maximum operating temperature should be de-rated by 11°C inside the enclosure when solar loading is not present. The Model 1020 is light gray to reduce solar loading, while painting the enclosure a darker color will increase solar loading. Avoid mounting the 1020 where it is exposed to direct sunlight.

*****NOTA:** La temperatura máxima de funcionamiento del AP debe reducirse en 11°C dentro del gabinete cuando no hay carga solar. El modelo 1020 es de color gris claro para reducir la carga solar, mientras que pintar el gabinete con un color más oscuro aumentará la carga solar. Evite montar el 1020 donde esté expuesto a la luz solar directa.

1


Choose an appropriate location for data and power ingress. Drill an appropriately sized hole into the enclosure to fit the selected conduit size. Fasten the conduit to the drilled hole.

Elija una ubicación adecuada para el ingreso de datos y energía. Taladre un orificio del tamaño apropiado en el gabinete para que se ajuste al tamaño del conducto seleccionado. Fije el conducto al orificio perforado.

*****NOTE:** If the conduit hole was drilled into the back of the enclosure, prior to starting steps 3a or 3b, route the data and power cables into the enclosure prior to mounting. Properly seal the hole to maintain water tightness.

*****NOTA:** Si el orificio del conducto se perforó en la parte posterior del gabinete, antes de comenzar los pasos 3a o 3b, dirija los datos y los cables de alimentación al gabinete antes del montaje. Selle adecuadamente el orificio para mantener la estanqueidad.

2

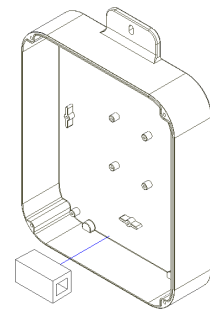

(Optional) Install a surface mount biscuit jack, if desired, for cable connectivity.


(Opcional) Instale un conector de galletas de montaje en superficie, si lo desea, para la conectividad del cable.

*****NOTE:** For steps 3a and 3b, reference the mounting legend on page 3.

*****NOTA:** Para los pasos 3a y 3b, consulte la leyenda de montaje en la página 3.

3a

Cisco

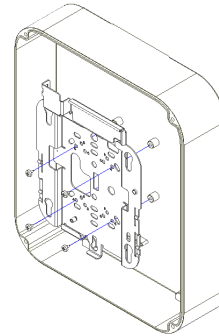

To mount the Cisco AIR-BRACKET-1 or -2, align the bracket's four (4) "A" marked holes with the four (4) embosses on the enclosure base labeled "A" on the mounting legend.

If installing the AIR-BRACKET-1, use the four (4) provided #6 x 5/16" flat head screws to fasten the bracket to the enclosure base.

If installing the AIR-BRACKET-2, use the four (4) provided #6 x 5/16" pan head screws to fasten the bracket to the enclosure base.

Para montar Cisco AIR-BRACKET-1 o -2, alinee los cuatro (4) agujeros marcados con "A" del soporte con los cuatro (4) relieves en la base del gabinete etiquetados como "A" en la leyenda de montaje.


Si instala el AIR-BRACKET-1, use los cuatro (4) tornillos #6 x 5/16" de cabeza plana provistos para fijar el soporte a la base del gabinete.

Si instala el AIR-BRACKET-2, use los cuatro (4) tornillos #6 x 5/16" de cabeza plana provistos para fijar el soporte a la base del gabinete.

3b

Aruba


Other

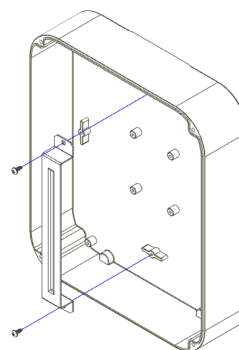

Fasten the T-Bar Bracket directly to the enclosure using two (2) of the provided #6 x 5/16" pan head screws. The bracket can be mounted to the enclosure in either the vertical or horizontal position, as desired.

Sujete el soporte de la barra en T directamente al gabinete utilizando dos (2) de los tornillos de cabeza plana #6 x 5/16" provistos. El soporte se puede montar en el gabinete en posición vertical u horizontal, según lo desee.


4

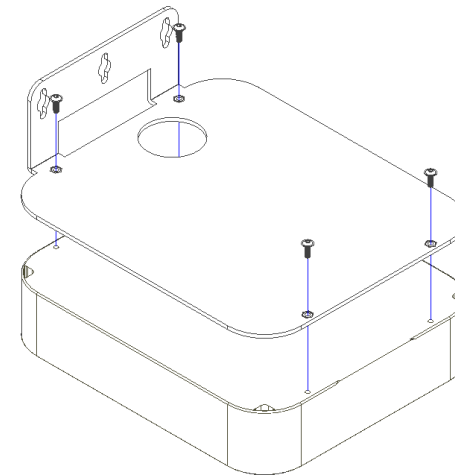

Fasten the enclosure base to the right angle bracket using the four (4) included M4 x 12 mm button head socket cap screws.

Sujete la base del gabinete al soporte en ángulo recto utilizando los cuatro (4) tornillos de cabeza hueca M4 x 12 mm incluidos.


5

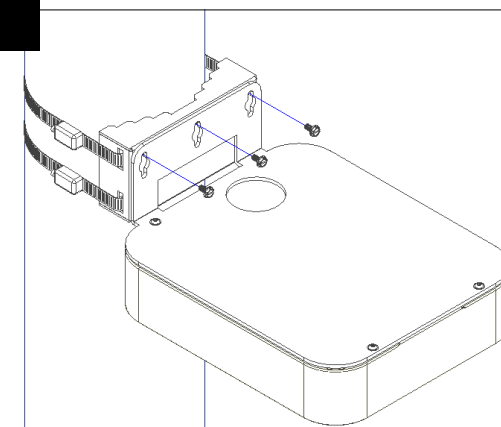

Wrap both clamps through the slots of the pole mount bracket and fasten to the pole. Partially thread the flanged hex head screws into the bracket. Place the right angle bracket and enclosure base assembly over the flanged hex head screws and finish tightening.

Envuelva ambas abrazaderas a través de las ranuras del soporte de montaje en poste y fijelas al poste. Enrosque parcialmente los tornillos de cabeza hexagonal con bridas en el soporte. Coloque el soporte de ángulo recto y el conjunto de la base del gabinete sobre los tornillos de cabeza hexagonal con brida y termine de apretar.

6

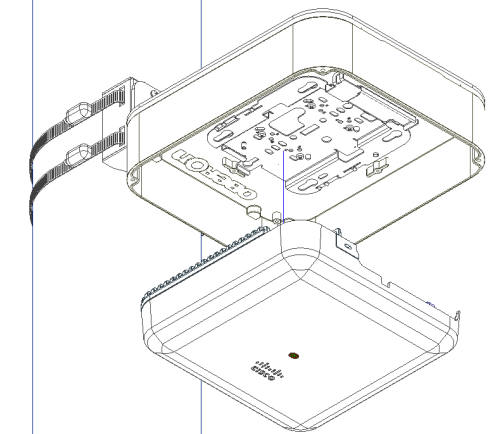


If the conduit hole was drilled into one of the sides of the enclosure, route the data and power cables into the enclosure. Properly seal the hole to maintain water tightness.

Attach data and power cables to the access point, then fasten the access point to its bracket or clip.

Si se taladró el orificio del conducto en uno de los lados del gabinete, dirija los cables de datos y alimentación al gabinete. Selle adecuadamente el orificio para mantener la estanqueidad.

Conecte los datos y los cables de alimentación al punto de acceso, luego fije el punto de acceso a su soporte o clip.

7

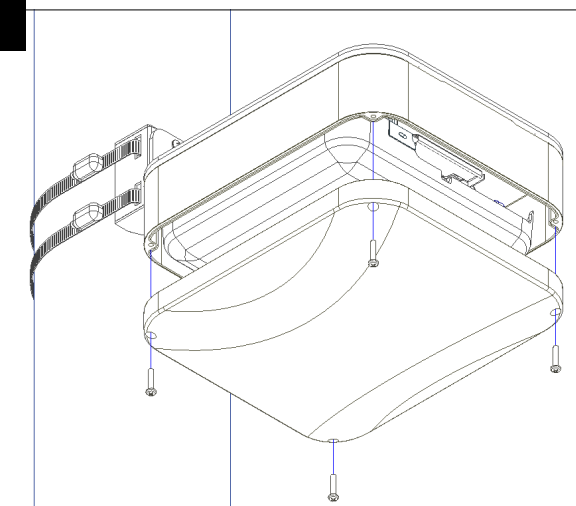

After the cables are attached, place the lid on the base then secure it with the four (4) M4 x 25 mm pan head machine screws or tamper resistant Torx screws provided with the enclosure. **The screws should be tightened to 8 in-lbs to properly seal the enclosure.** Do not over tighten. Make sure the gasket is properly seated prior to tightening.

The installation is now complete.


Después de conectar los cables, coloque la tapa en la base y luego fijela con los cuatro (4) tornillos de cabeza plana M4 x 25 mm o tornillos Torx resistentes a la manipulación provistos con el gabinete. **Los tornillos deben apretarse a 8 in-lb para sellar adecuadamente el gabinete.** No apriete demasiado. Asegúrese de que la junta esté asentada correctamente antes de apretarla.

La instalación está completa.

Installation Guide / Guía de instalación

for Oberon Model 1020-00-RAB-PMK & 1020-C-RAB-PMK

para Modelo Oberon 1020-00-RAB-PMK & 1020-C-RAB-PMK

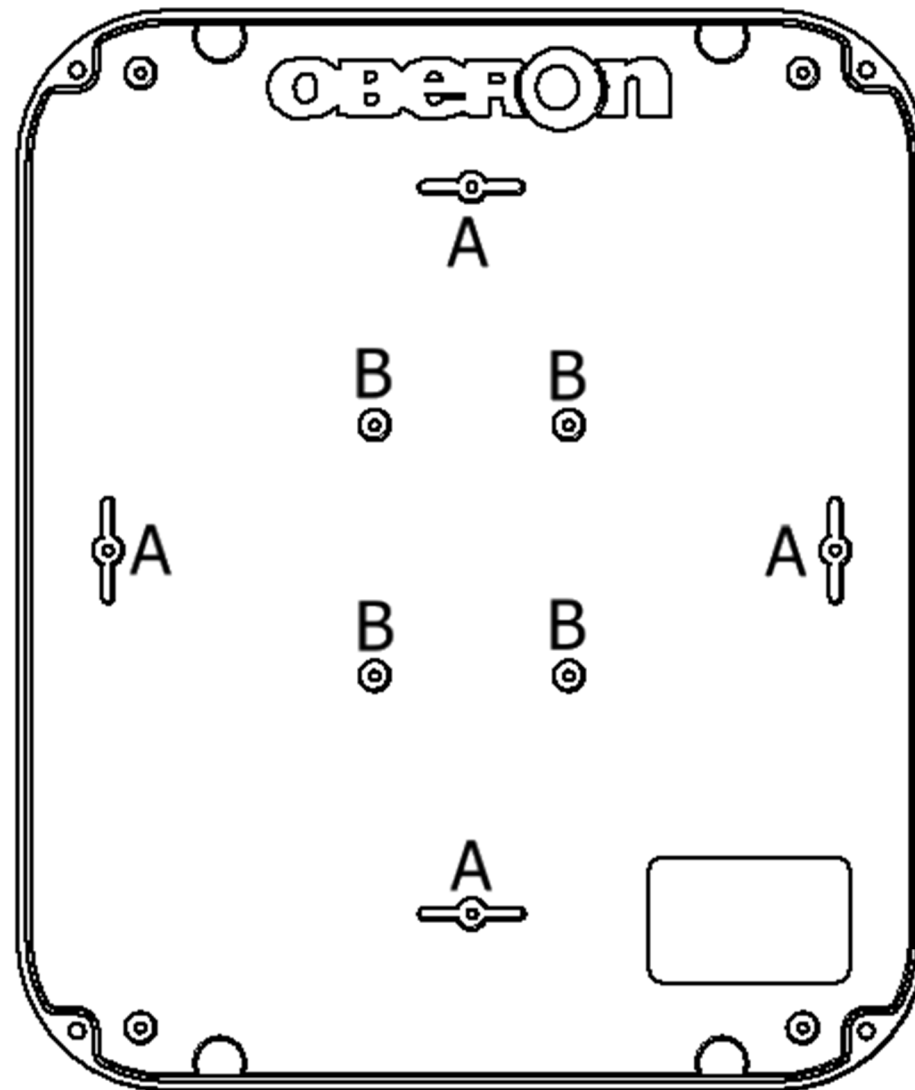

Mounting Legend

A - Oberon T-bar

B - Cisco AIR-AP-BRACKET-1 or -2